



Správa o overení vozidla

Overenie vykonal:

Dňa
Miesto

mobil
email

Meno klienta:
Číslo objednávky

mobil
email

Overené vozidlo - údaje z TP

Značka	AUDI
Model	Q5
Rok výroby	2014
Typ	SUV
Motor	2.0TDI
Výkon	130kw
Palivo	diesel
Prevodovka	automatická DSG
Odometer	133 156km
Kľúče	2x

VIN z TP	WBAxxxxxxxxxxxx
VIN vozidlo	WBAxxxxxxxxxxxx
VIN štítok	WBAxxxxxxxxxxxx
ŠPZ	KE000XX
FARBA	ČIERNA
TK platné do	12.9.2020
EK platné do	12.9.2020
KO dňa	
Veľký TP II. Časť	PKxxx

Priložené doklady:

	áno	nie
Veľký TP	X	
Malý TP	X	
Karta TK	X	
Karta EK	X	

Pôvod vozidla:

Kúpené v SR	X
Dovezené	

Servisná história vozidla:

Dostupná kompletná servisná história	X
Dostupná čiastočná servisná história	
Servisná história nieje dostupná	


Forma servisnej histórie:

- Elektronická
 Tlačená

Výbava vozidla

		Popis
Klimatizácia	X	Digitálna dvojjónová
Xenónové svetlomety		
Strešné okno		
Airbag	X	6x
Alarm	X	
Vyhrievané sedadlá	X	Predné
Centrálne zamykanie	X	
Elektrické okná	X	4x
Elektrické spätné zrkadlá	X	
Hliníkové disky	X	
Sezónne prezutie	X	
Ťažné zariadenie	X	
Pohon kolies	X	4x4
ABS	X	
ESP, VCD, ASR	X	ESP
Palubný počítač	X	
Parkovacie senzory	X	
Multifunkčný volant	X	
Vyhrievané predné sklo		
Tempomat	X	
Rádio	X	CD, USB MP3
Start&Stop systém	X	
Nastaviteľný podvozok		
Hmlové svetlá	X	
LPG		
Strešný nosič	X	
Fólie		
Nezávislé kúrenie		
ISOFIX	X	
Senzory tlaku v pneu.	X	
Ostrekovalče svetiel		
Denné svietenie	X	
Dažďový senzor	X	
Bezklúčové štartovanie	X	
Bezklú. otváranie dverí	X	
Elektrické otváranie kufra	X	
Auto. doveranie dverí		
Auto hold	X	
Brzdový asistent	X	

Kontrola exteriéru a interiéru - vizuálne nedostatky

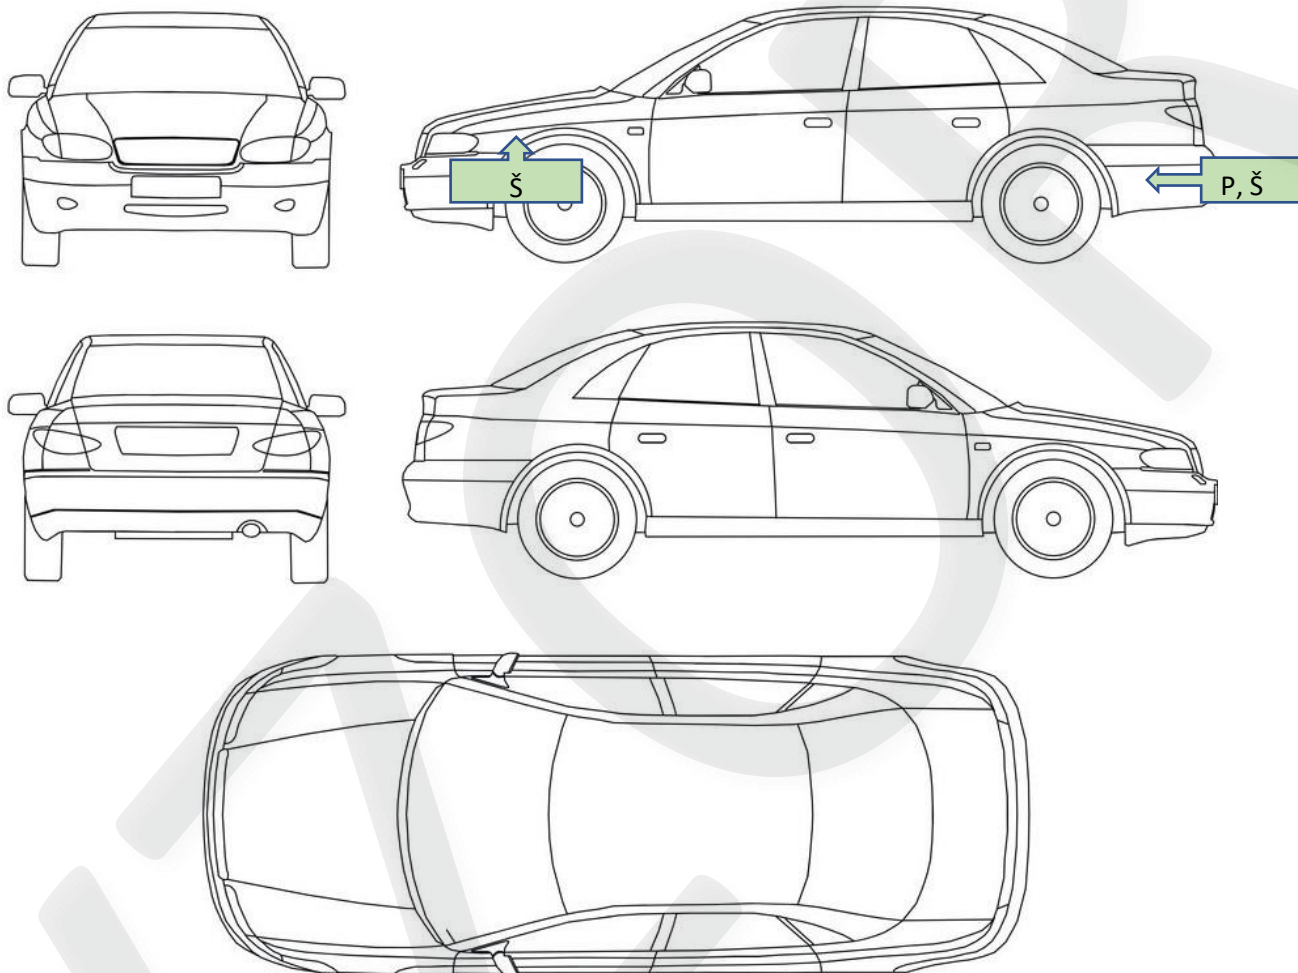

Š - škrabanec
H - hrdza

P - preliatčina
T- trhlina

PR - prasklina
ND - nelícuje diel

OF - odlúpnutá farba
MD menený diel

I-Iné

Popis interiéru

Interiér čistý, takmer žiadne známky opotrebenia

Sedadlá nevysedené, kožený interier nepoškodený

Popis exteriéru

Bez výrazných poškodení


Malé oderky predný ľavý blatník na ploche 3x3cm (viď. Foto č.11)

Zadný nárazník - ľavá strana - oderky a preliatčina 5x6cm (viď. Foto č.10)

Lak vozidla veľmi zchovalý

Čelné sklo bez poškodení

Kontrola exteriéru - meranie hrúbky laku

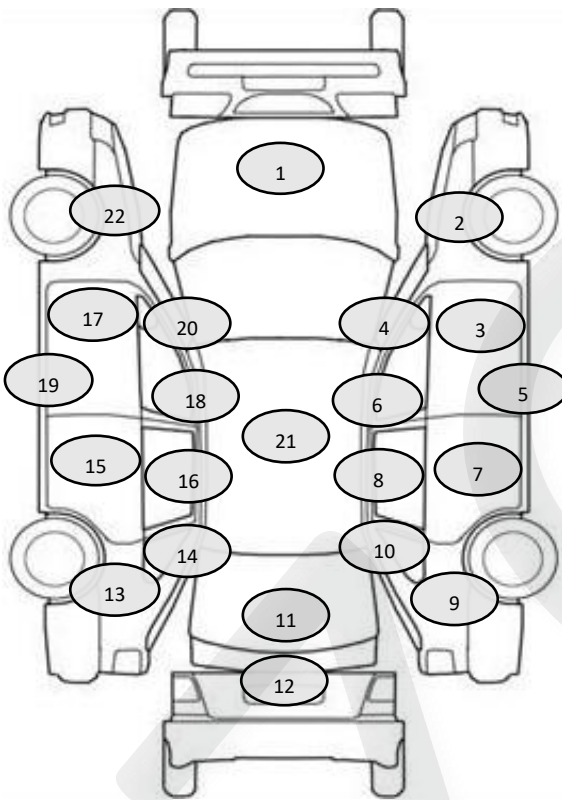

Miesto merania	Originálny nástrek	Prestriekaný diel	Prestriekaný a tmelený diel
1. Predná kapota	140		
2. PP blatník	130		
3. PP dvere	130		
4. Pravý A stĺpik	90		
5. Pravý prah dverí	90		
6. Pravý B stĺpik	90		
7. PZ dvere	130		
8. Pravý C stĺpik	90		
9. PZ blatník	130		
10. Pravý D stĺpik	140		
11. Dvere kufra	130		
12. Čelo kufra	130		
13. ĽZ blatník	130		
14. Ľavý D stĺpik	140		
15. ĽZ dvere	130		
16. Ľavý C stĺpik	90		
17. ĽP dvere	130		
18. Ľavý B stĺpik	90		
19. Ľavý prah dverí	90		
20. Ľavý A stĺpik	90		
21. Strecha auta	130		
22. PP blatník	130		

Namerané hodnoty sú uvedené v μm (mikrometroch)

Popis

Všetky diely vozidla majú originálnu hrúbku laku

Bez podozrenia na škodové údalosti či výmenu za nový diel

Kontrola motorového priestoru

Prevádzkové kvapaliny:	Dostatočné množstvo		Vizuálny únik kvapaliny	
	áno	nie	áno	nie
Hladina oleja	X			X
Chladiaca kvapalina	X			X
Servo kvapalina	X			X
Brzdová kvapalina	X			X

	áno	nie
Chladiaca kvapalina v oleji		X
Olej v chladiacej kvapaline		X

Popis

Motorový priestor je čistý

Bez vizuálnych známkov úniku prevádzkových kvapalín

Veko oleja, uzáver nádobky chlad.kvapaliny, uzáver chladiča sú čisté bez usadenín či emulzie

Kontrola podvozku

	Vizuálne v poriadku		Vizuálna závada
	áno	nie	
Predná náprava	X		
Predné odpruženie	X		
Zadná náprava	X		
Zadné odpruženie	X		
Výfukové potrubie	X		
Prevodovka	X		
Diferenciál	X		

Popis

Na nápravách vozidla nie sú viditeľné žiadne poškodenia

Podvozkové diely a výfukové potrubie majú bežnú povrchovú koróziu

Diferenciál, prevodovka, tlmiče pruženia - bez vizuálneho úniku kvapalín

Kontrola kolies

Letná sada

- Hliníkové disky
 Plechové disky

Dezén	ĽP 6,5	PP 6,4	mm
	ĽZ 6,7	PZ 6,8	mm

Rozmer

Zimná sada

- Hliníkové disky
 Plechové disky

Dezén	ĽP 7,0	PP 7,0	mm
	ĽZ 6,8	PZ 6,7	mm

Rozmer

Povinná výbava

	áno	nie
Reflexná vesta	X	
Bezpeč. Trojuholník	X	
Lekárnička	X	
Ťažné lano	X	
Rezervné koleso	X	
Opravná sada	X	
Zdvihák	X	
Montážny kľúč	X	

Diagnostika vozidla

Popis zistení

Diagnostikou vozidla neboli zistené žiadne aktuálne chyby
 Historicky zapísané chyby - strata tlaku v pneumatike

Skúšobná jazda

	V poriadku		Popis
	áno	nie	
Štart motora	X		vykonaný za studena
Voľnobeh motora	X		
Servoriadenie	X		
Ručná brzda	X		
Spojka	X		
Radenie rýchlostí	X		
Brzdy	X		
Záber motora	X		
Záber turba	X		
Teplota motora	X		
Tuhosť náprav	X		
Dymivosť z výfuku	X		

Popis skúšobnej jazdy

Skúšobou jazdou bolo zistené, že vozidlo je vzhľadom na svoj vek a najazdené kilometre vo vynikajúcom stave
Bolo riadne servisované a udržiavané po každej stránke
Nápravy sú tuhé bez počutelného či cítelného opotrebenia
Motor má pravidelný záťah
Veľmi jemné trasenie pri prudšom brzdení od poredných brzd čo však neovplyvňuje brzdné schopnosti vozidla ani bezpečnosť v cestnej premávke

Právne preverenie vozidla

Financovanie formou leasingu alebo úveru

áno	nie
	X

Evidencia v registri kradnutých vozidiel

áno	nie
	X

Overenie pravosti kilometrov

- Bez podozrenia na stočené kilometre
 S podozrením na stočené kilometre
 Preukázateľne stočené kilometre

Popis

Vozidlo je po prvom majiteľovi, kúpené u autorizovaného predajcu v SR
Nevykazuje žiadné právne nedostatky ani podozrenie na manipuláciu s odometrom
Neboli zistené žiadne škodové udalosti

Počet prechádzajúcich majiteľov:
(podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov)

1

Vyjadrenie poradcu Autokonzult.sk

Predmetné motorové vozidlo AUDI Q5, rok výroby 2014, VIN: WBAxxxxxxxxxxx bolo podrobne preverené po právnej a technickej stránke s následným záverom:

Vozidlo je pôvodom z SR, má jasnú a overiteľnú servisnú históriu z autorizovaného servisu. Právne preverenie neukázalo pochybnosti o jeho pôvode či prekážkach spojených s riadnym prepisom na nového majiteľa.

Je plne schopné jazdy v cestnej premávke a z hľadiska bezpečnosti a technického stavu mu v súčasnosti nič nechýba.

Optické vady exteriéru vid' fotodokumentácia.

Vozidlo bolo riadne servisované, čo sa odrazilo na jeho výbornom technickom stave.

Výmenu predných bŕzd doporučame podľa potreby, vzhľadom nato, že ich účinnosť je v súčasnosti ešte 100%.

Kúpu vozidla odporúčame bez výhrad.

V Košiciach dňa 1.6.2020

Erik Mylan
Popradská 258/84B, 040 11 Košice
IČO: 53 030 664 DIČ: 1981674044
WWW.AUTOKONZULT.SK

Podpis

Uvedené výsledky kontroly a meraní sú platné ku dňu vystavenia tejto správy o overení vozidla. Hodnotenie Autokonzult.sk nemôže byť zárukou, že samotné vozidlo nie je predmetom trestného konania alebo iného právneho nároku tretej osoby v rámci Slovenskej Republiky či mimo nej.

Fotodokumentácia

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.




8.



9.



10.

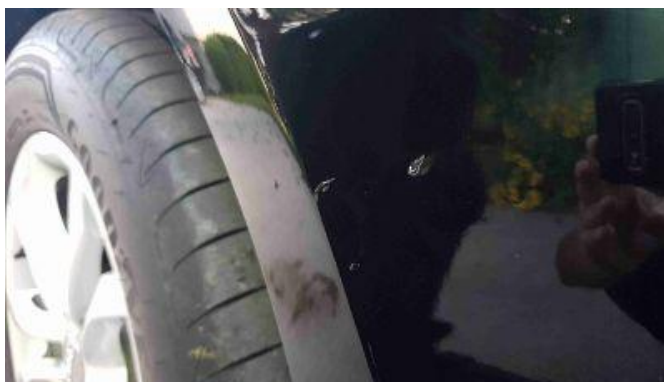

11.

